

Nr zlecenia: 05/06/08/2025/CHEMIROL

z dnia: 2025/08/06

Zleceniodawca:

PUH "CHEMIROL" SP.Z O.O
PRZEMYSŁOWA 3
88-300 MOGILNO

Rzeczoznawca:

Ryszard Boiński / zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	TMBGK6NW8N3076645
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	CMG4648A
Model pojazdu:	Kamiq TSI MR`20 E6	Nr Info-Ekspert:	034-04369
Wersja:	Ambition	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	171708 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/03/23		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	1756 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Asystent pasa ruchu
- Czujniki parkowania - tył

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia

3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	28	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Głośniki 8 szt.	29	Połączenie alarmowe
5	Hamulec antykolizyjny	30	Półka nad przestrzenią bagażową
6	Immobilizer	31	Reflektory LED Basic
7	Kamera cofania	32	Relingi dachowe czarne
8	Kieszenie w oparciach foteli przednich	33	Schówek na okulary
9	Klamki wewnętrzne chromowane	34	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
10	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	35	System Bluetooth
11	Klimatyzacja	36	System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
12	Koło zapasowe dojazdowe z tarczą stalową	37	System podpowiedzi momentu zmiany biegu
13	Krata wlotu powietrza z chromowaną obwódką	38	System Start/Stop
14	Kurtyny powietrzne boczne	39	System wspomagania ruszania pod górę HHC
15	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	40	Szyby przednie regulowane elektrycznie
16	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	41	Szyby tylne regulowane elektrycznie
17	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	42	Światła tylne LED Basic
18	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	43	Światło dodatkowe STOP
19	Ogranicznik prędkości	44	Tarcze kół aluminiowe 16" Castor opony 205/60
20	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	45	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
21	Oświetlenie do czytania (przód)	46	Wnętrze Ambition z tapicerką z szarymi przeszyciami
22	Oświetlenie przestrzeni bagażowej, elementy mocujące i przenośna latarka	47	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
23	Oświetlenie wnętrza z przodu i tyłu	48	Wycieraczka szyby tylnej
24	Parasol w drzwiach kierowcy	49	Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane
25	Podłokietnik centralny przedni		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- 2 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica pokryta skórą
- 3 Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT
 - Komputer pokładowy
 - Wyświetlacz Maxi-DOT
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie i składane
 - Oparcie siedzeń tylnych składane
 - Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie
- 6 Radioodtwarzacz Swing
 - Wyświetlacz radia 6,5"
 - Radioodtwarzacz Swing
 - Złącze USB typu C 2szt
- 7 System Easy Light Assist
 - Czujnik zmierzchu
 - Światła z funkcją Coming Home/Leaving Home
- 8 System ESP z ABS, MSR, ASR, EDL, HBA, TPM, XDS+
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 - System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
 - System p/poślizgowy MSR
 - Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
 - System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPM
 - System kompensacji podsterowności na zakręcie XDS+
 - System EDL

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa, lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie (dopłata)
 Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa
 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DĘBICA 205/60 R16 92H PRESTO HP2 TL	7,5
Przednie prawe:	DĘBICA 205/60 R16 92H PRESTO HP2 TL	7,6
Tylne lewe:	DĘBICA 205/60 R16 92H PRESTO HP2 TL	8,1
Tylne prawe:	DĘBICA 205/60 R16 92H PRESTO HP2 TL	8,0


KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej	Zarysowania powłoki lakierowej	
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej	Wgniecenie	
7	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej		
9	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

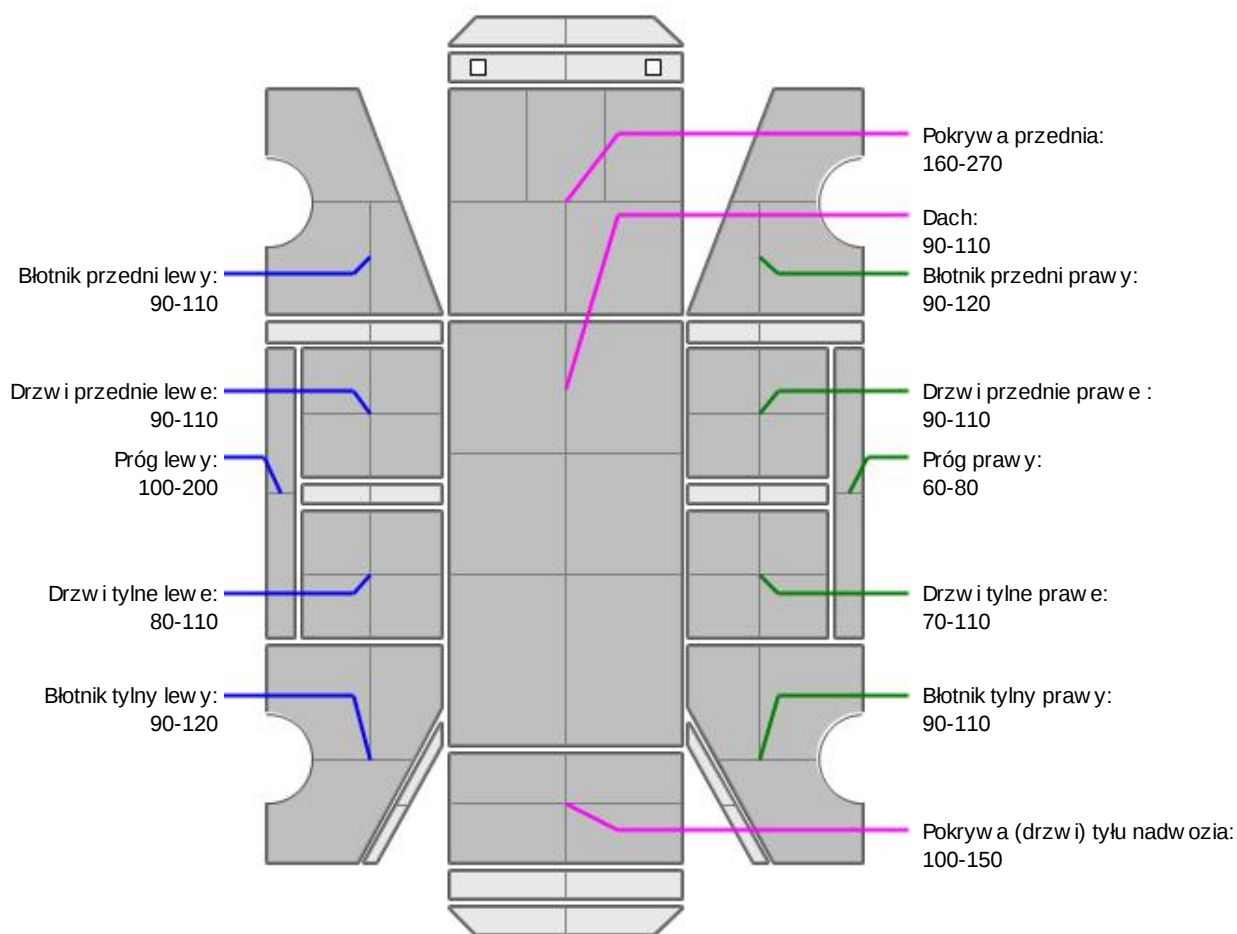
NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		160-270	
2	Dach		90-110	
3	Błotnik przedni	L	90-110	
4	Próg	L	100-200	
5	Drzwi przednie	L	90-110	
6	Drzwi tylne	L	80-110	
7	Błotnik tylny	L	90-120	
8	Błotnik przedni	P	90-120	
9	Próg	P	60-80	
10	Drzwi przednie	P	90-110	
11	Drzwi tylne	P	70-110	
12	Błotnik tylny	P	90-110	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-150	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
2	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		
3	Kratka nawiewu siedzeń tylnych		Połamana		
4	Półka bagażnika		Brak		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Nie weryfikowano.

Zastrzeżenia ograniczające opinie.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia lub nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza kończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- Jeśli traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenianego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10

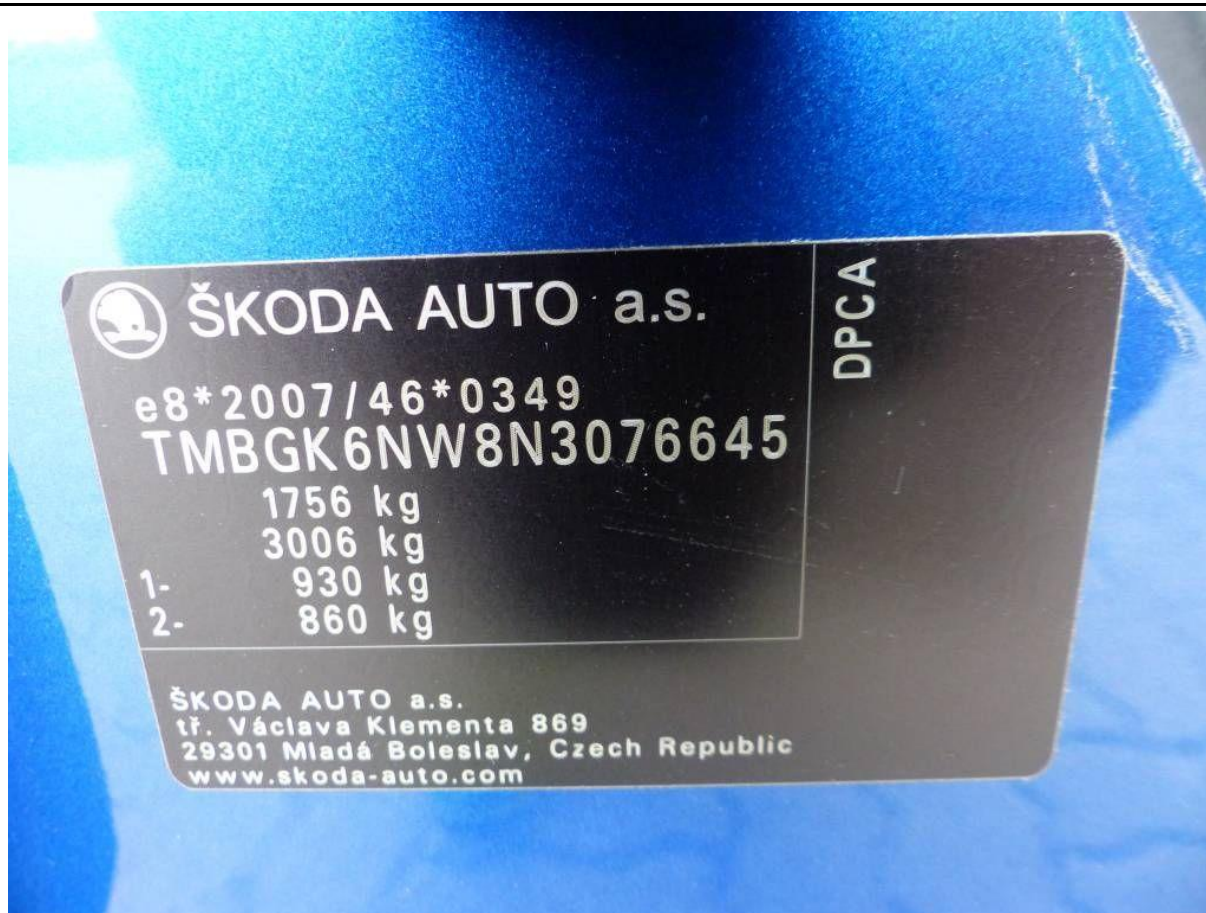

Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23

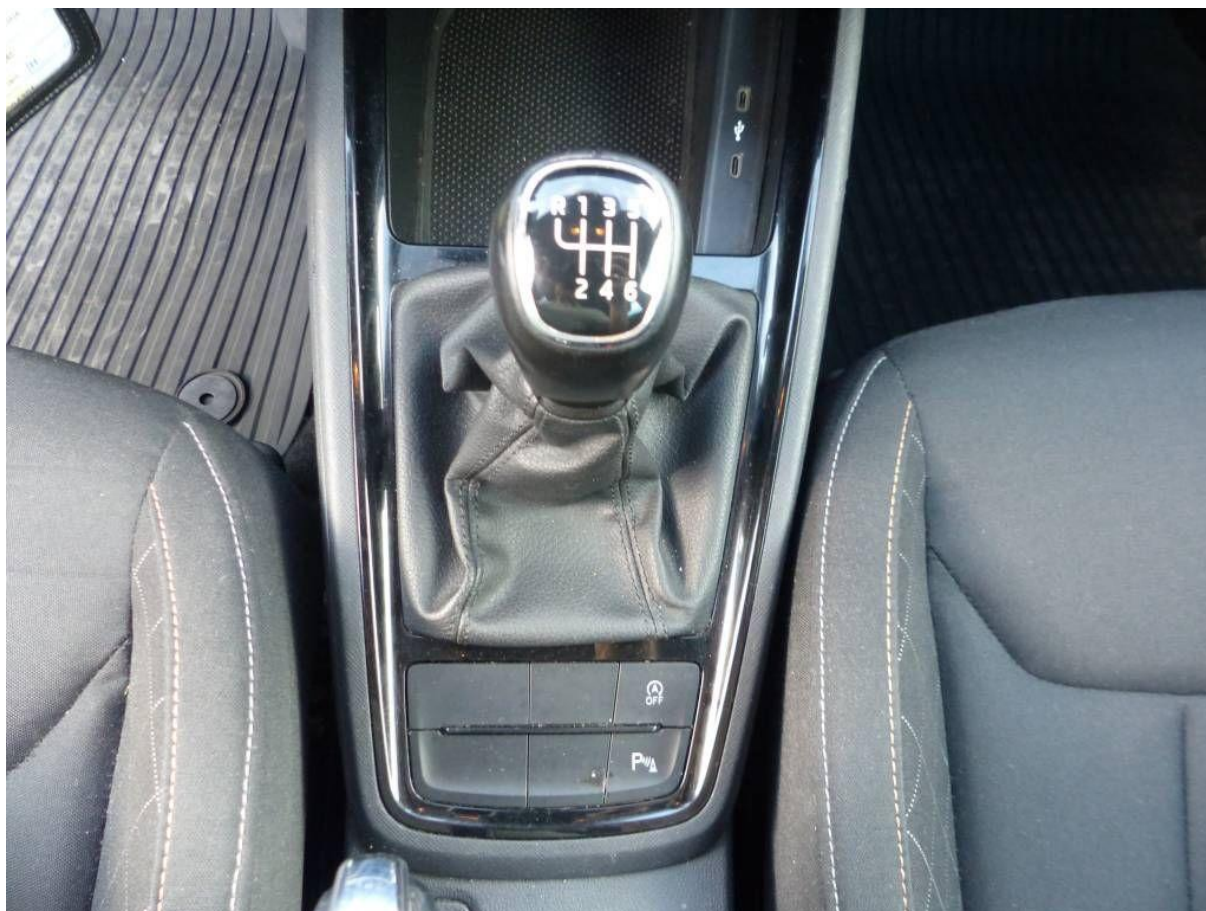

Fot. nr 24

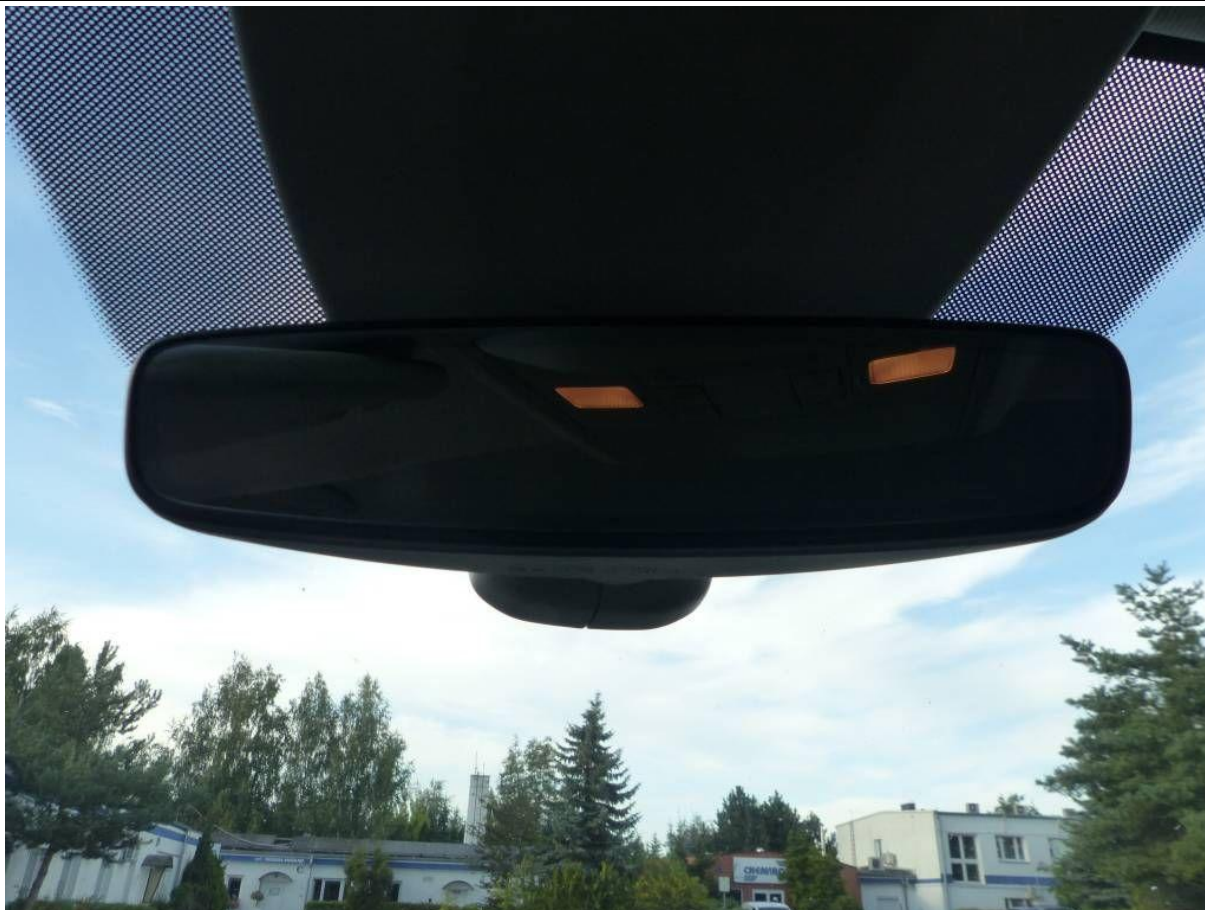


Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27

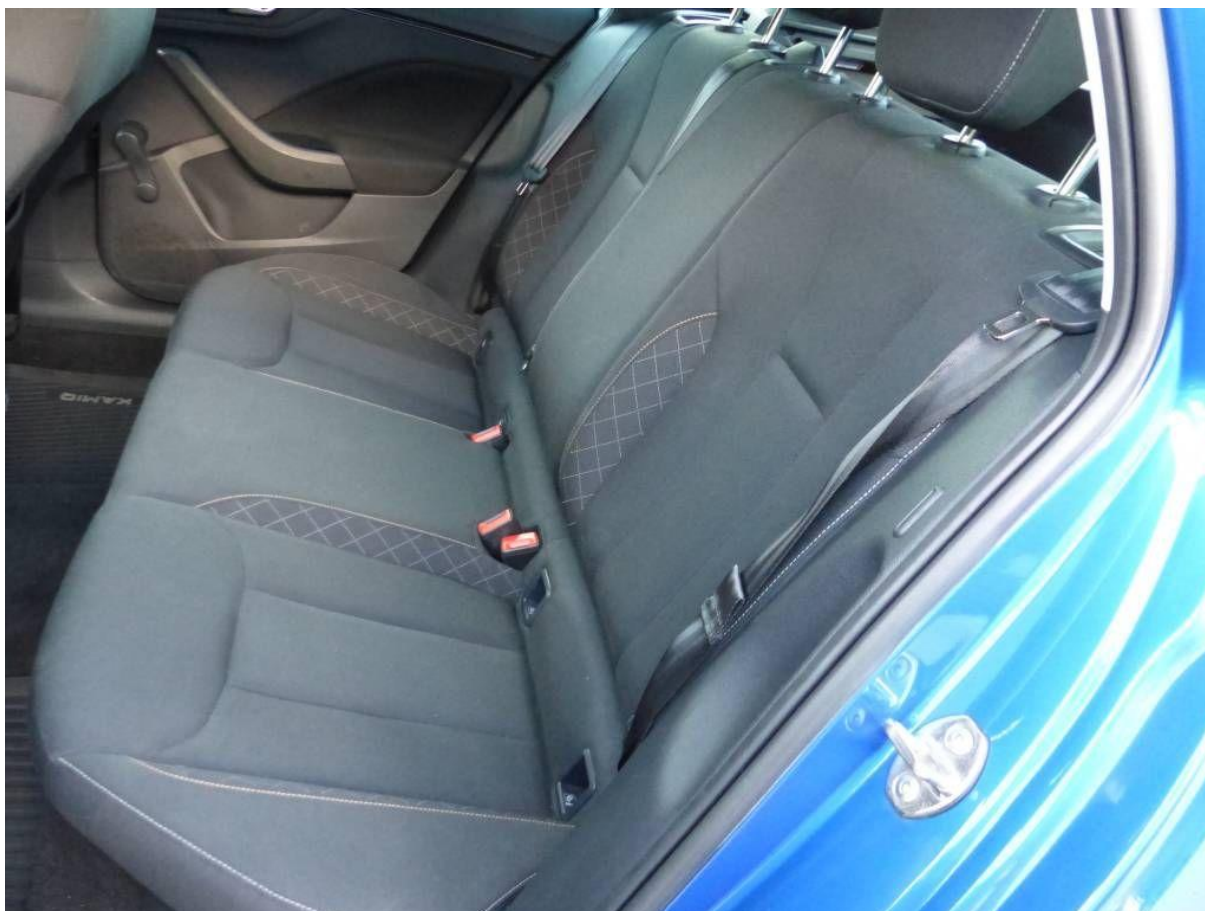

Fot. nr 28



Fot. nr 29

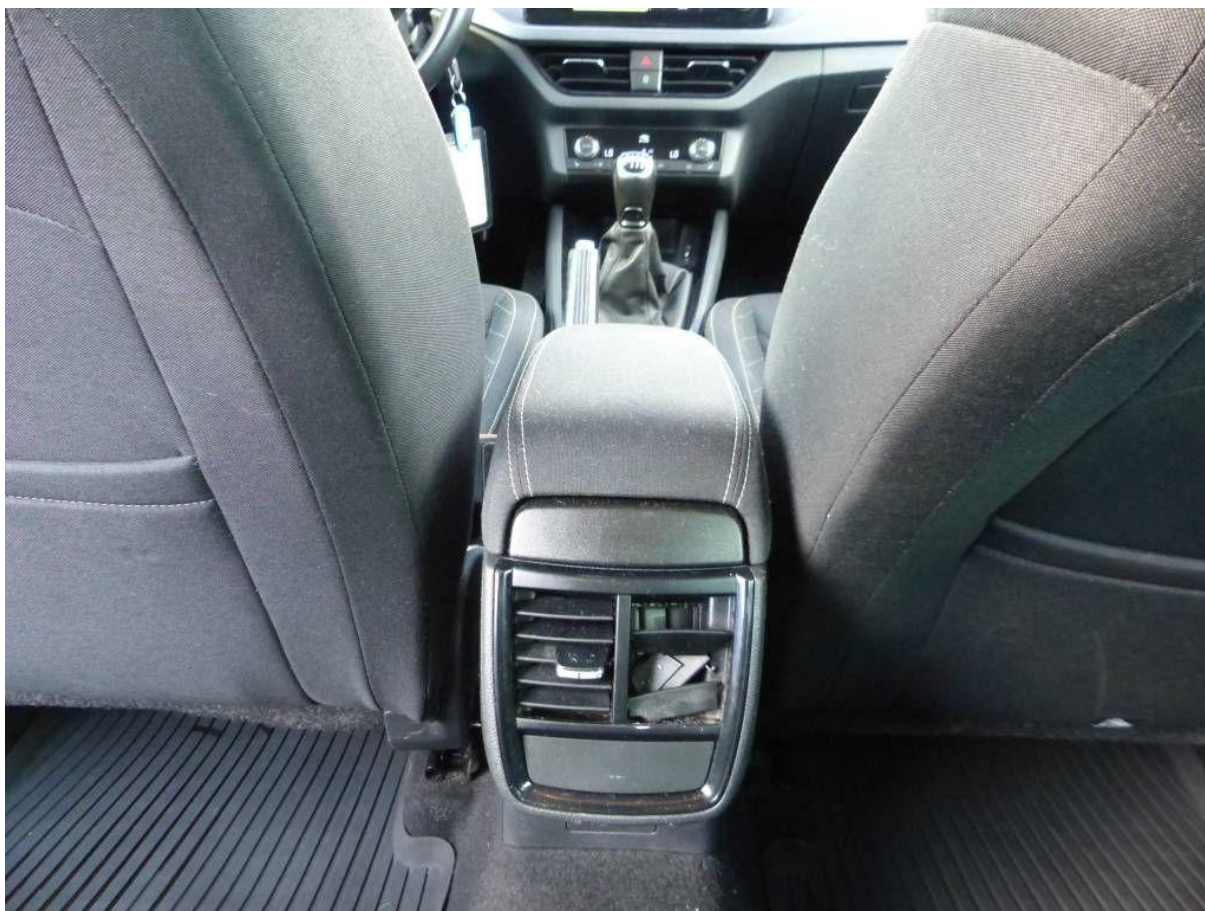

Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39

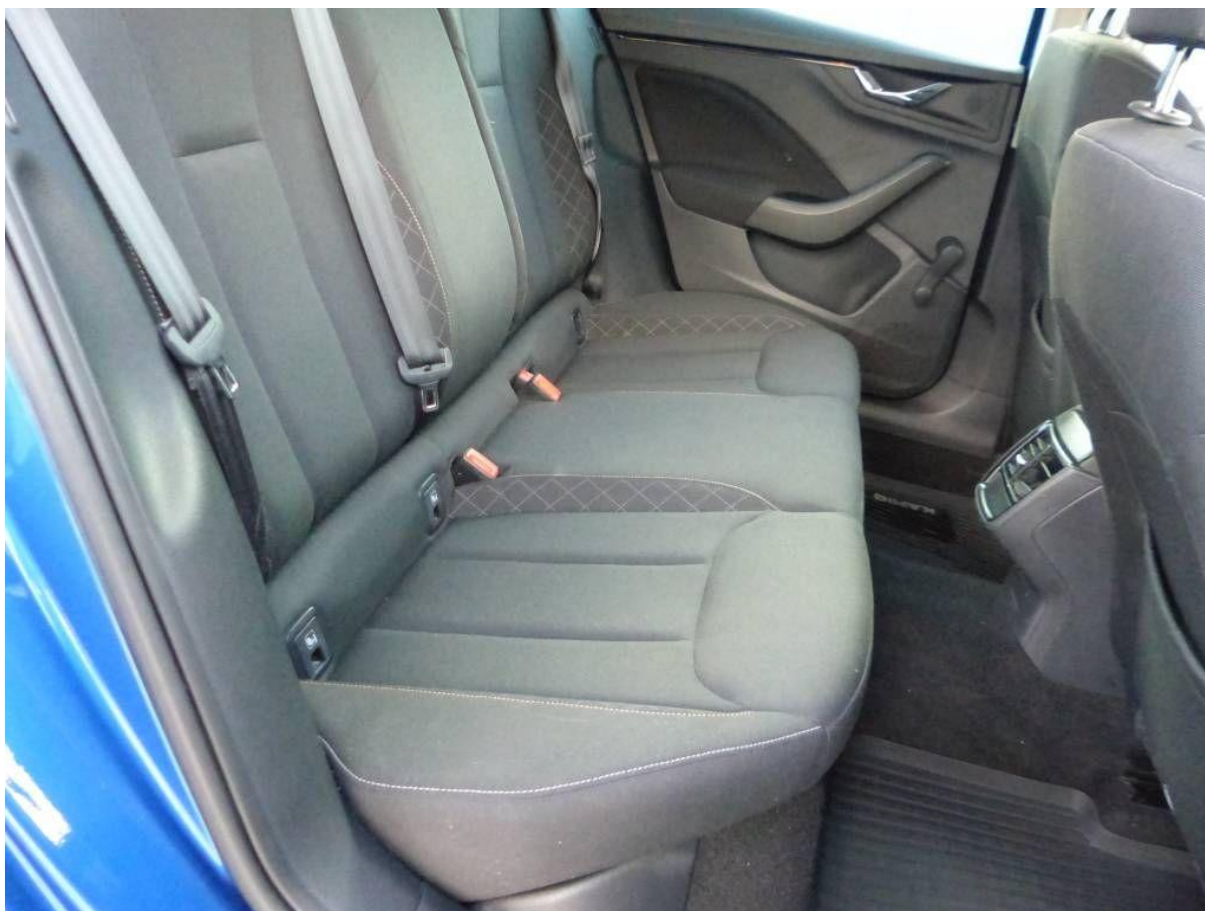


Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42

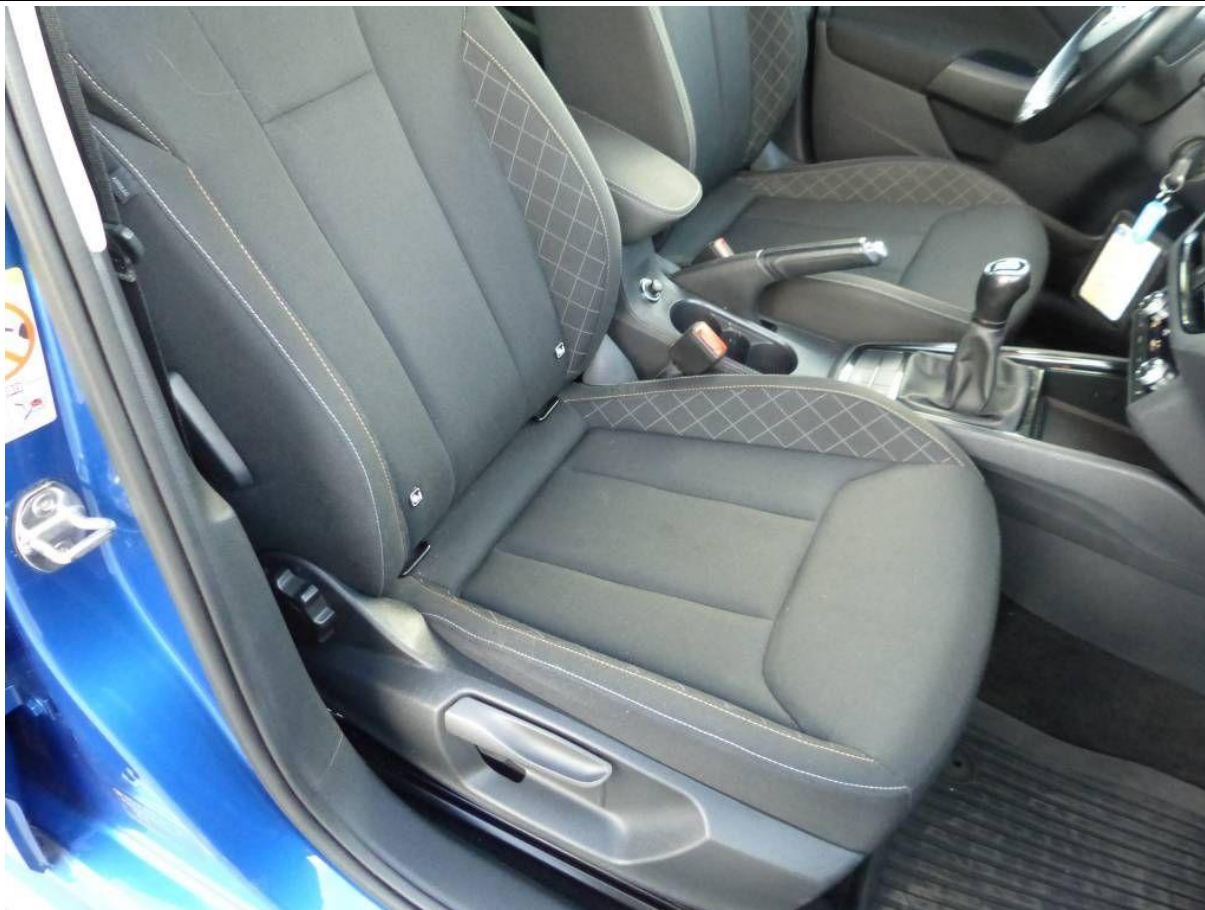

Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47

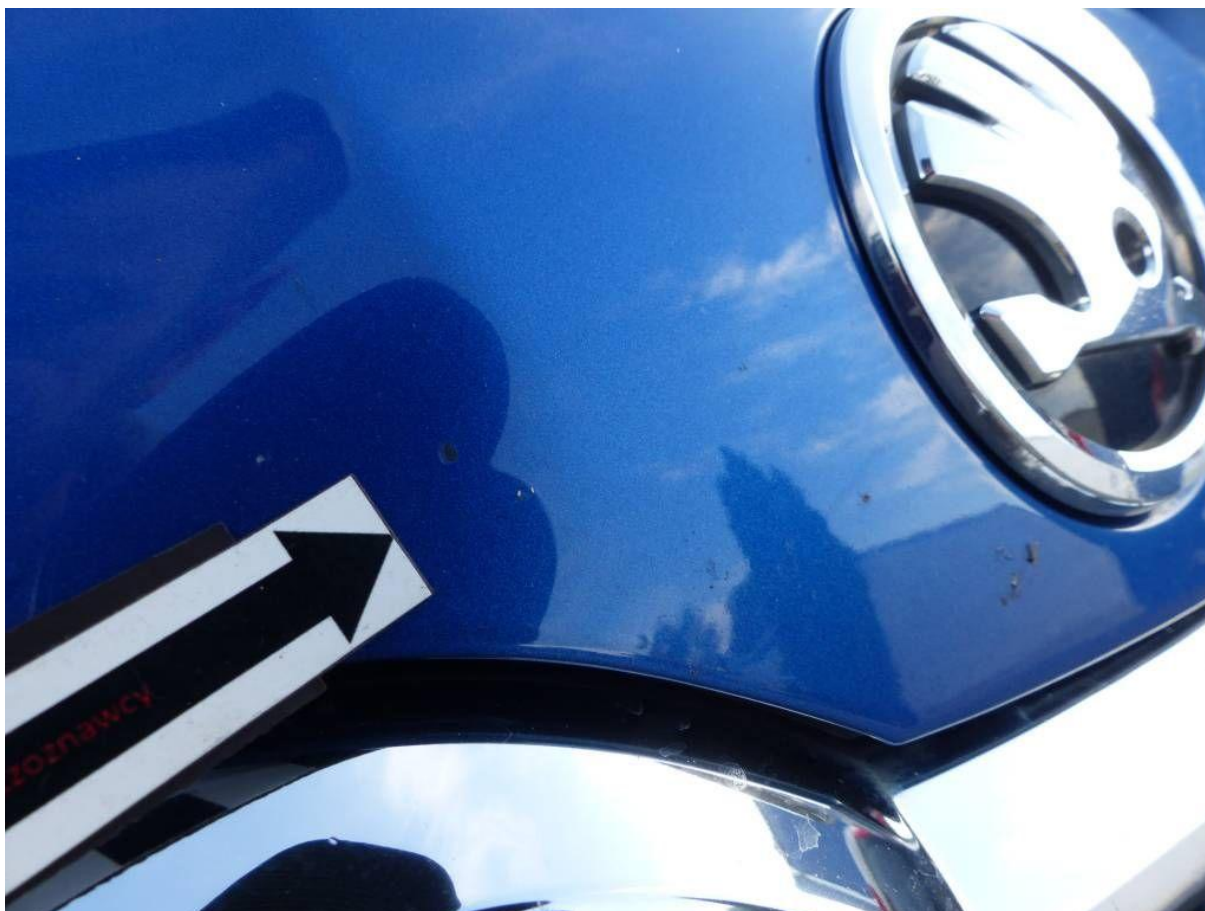

Fot. nr 48

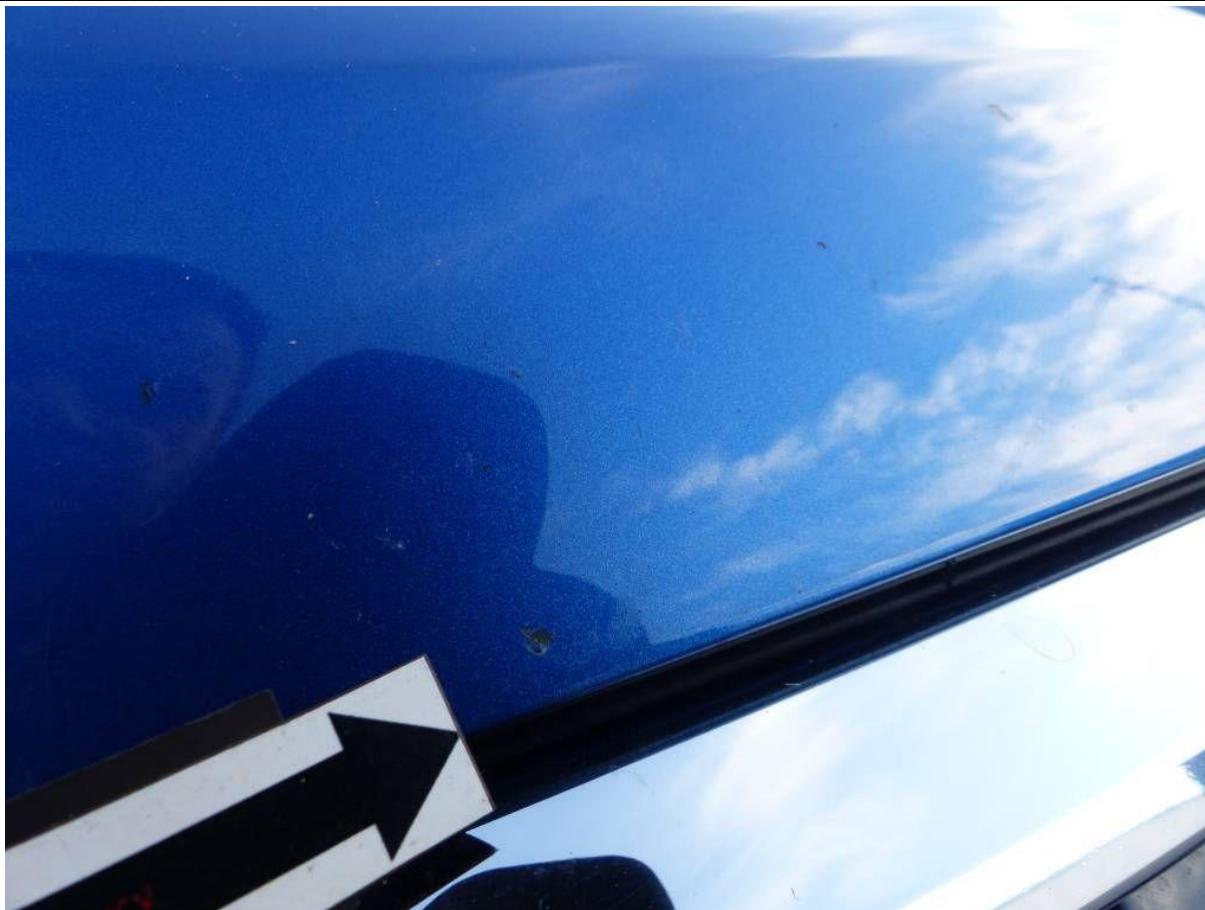

Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58

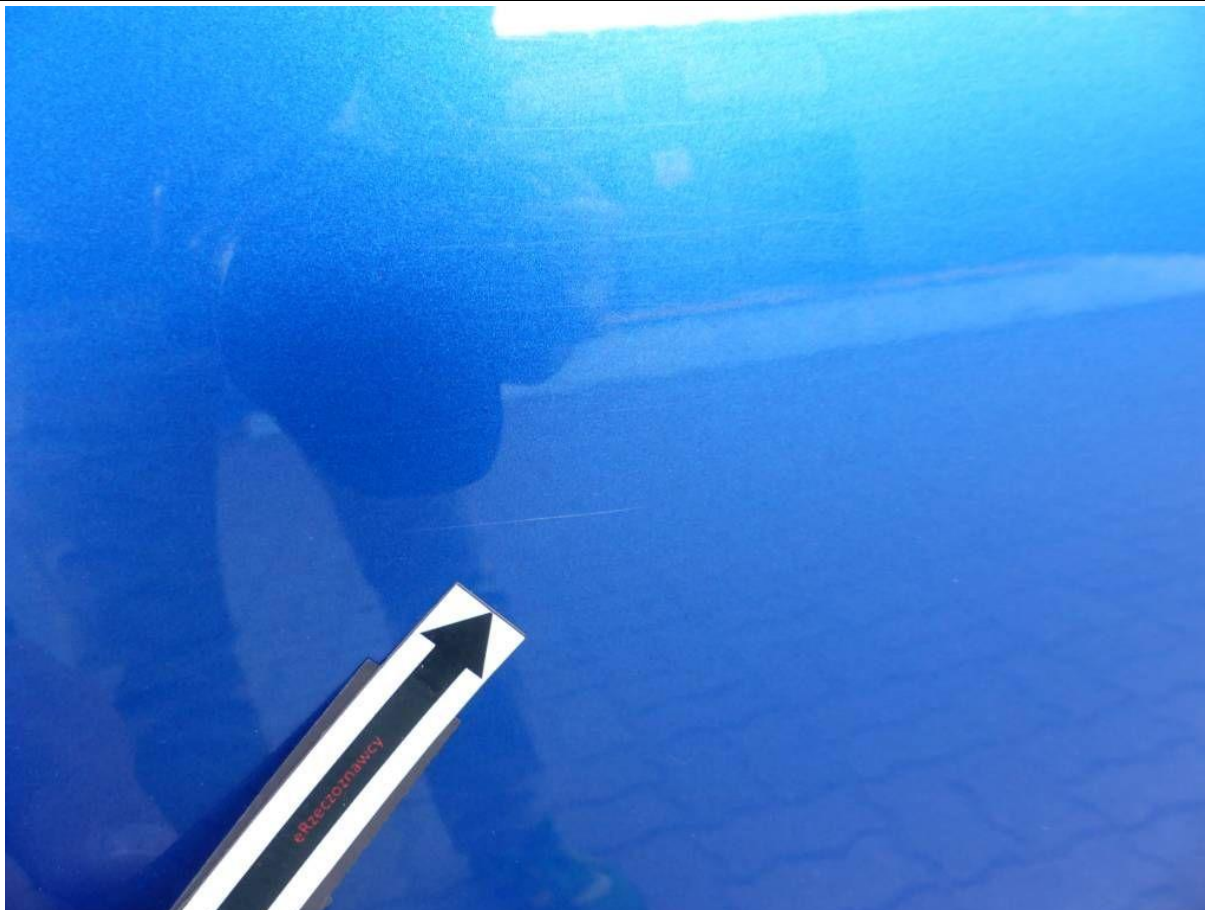

Fot. nr 59

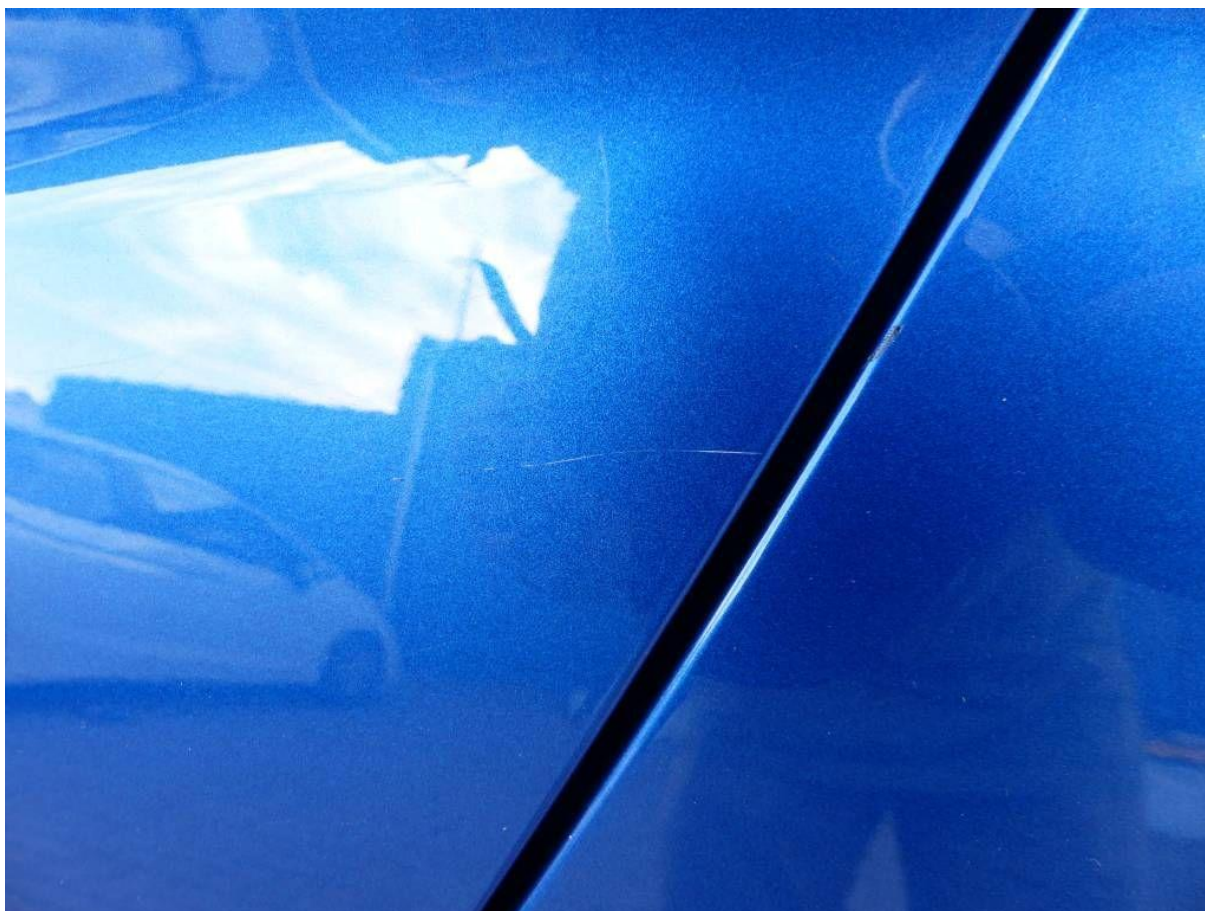


Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62

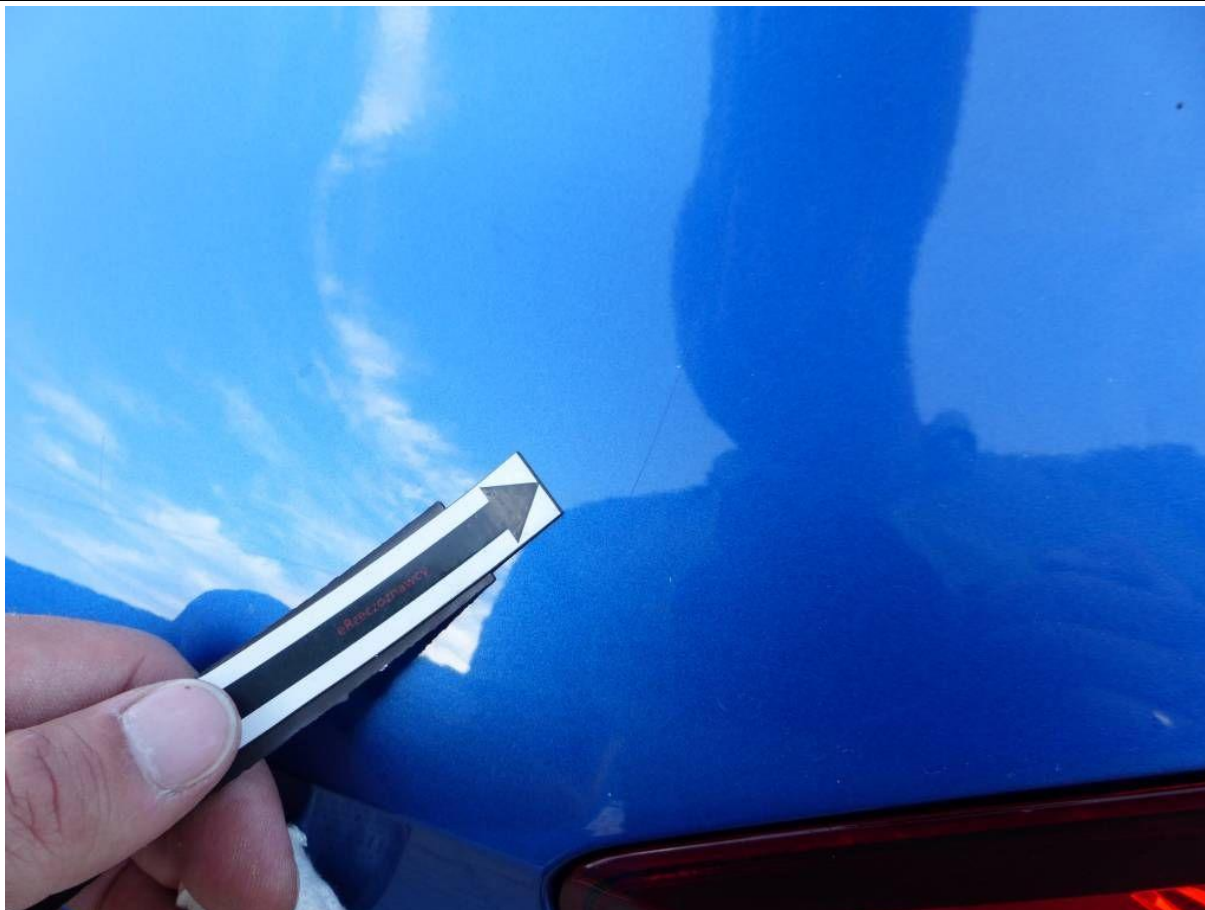

Fot. nr 63



Fot. nr 64

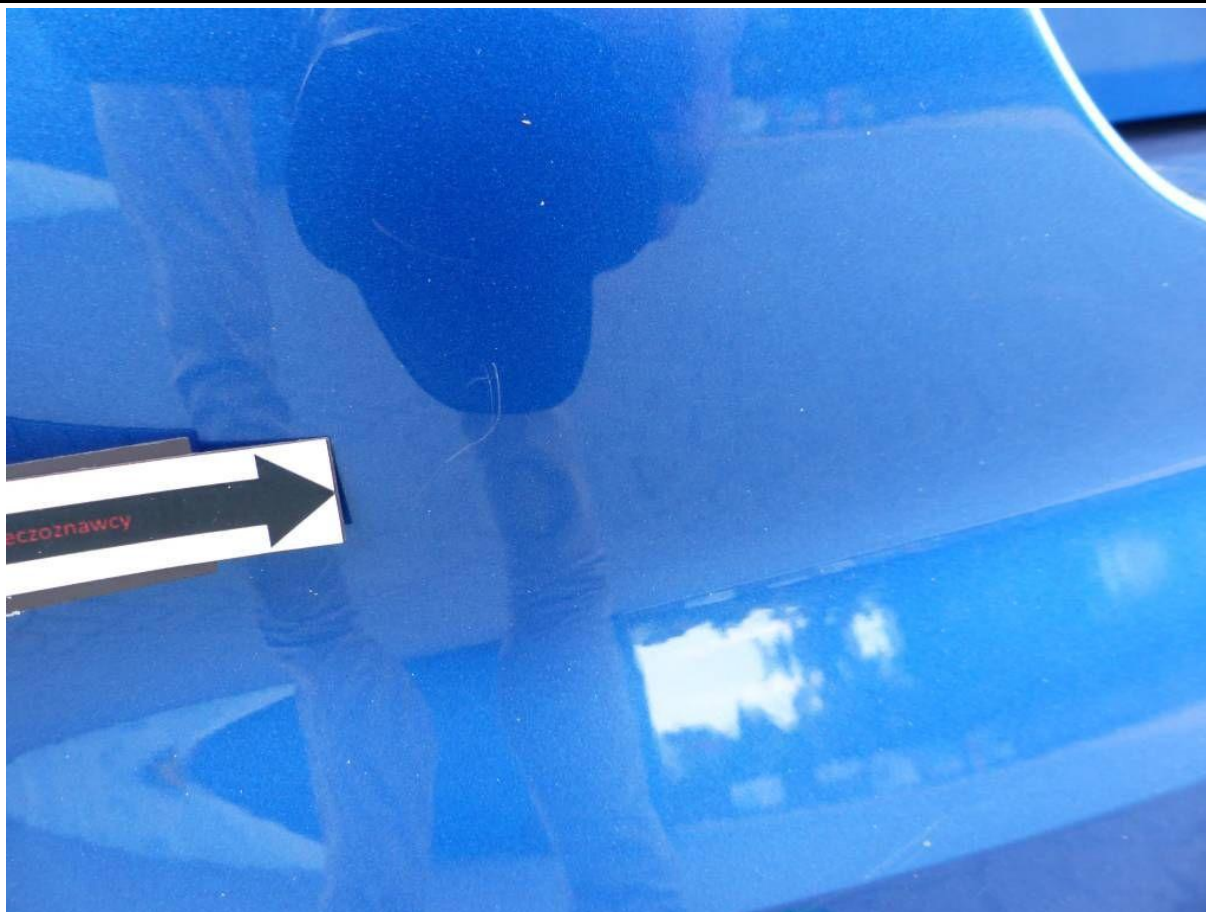

Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69

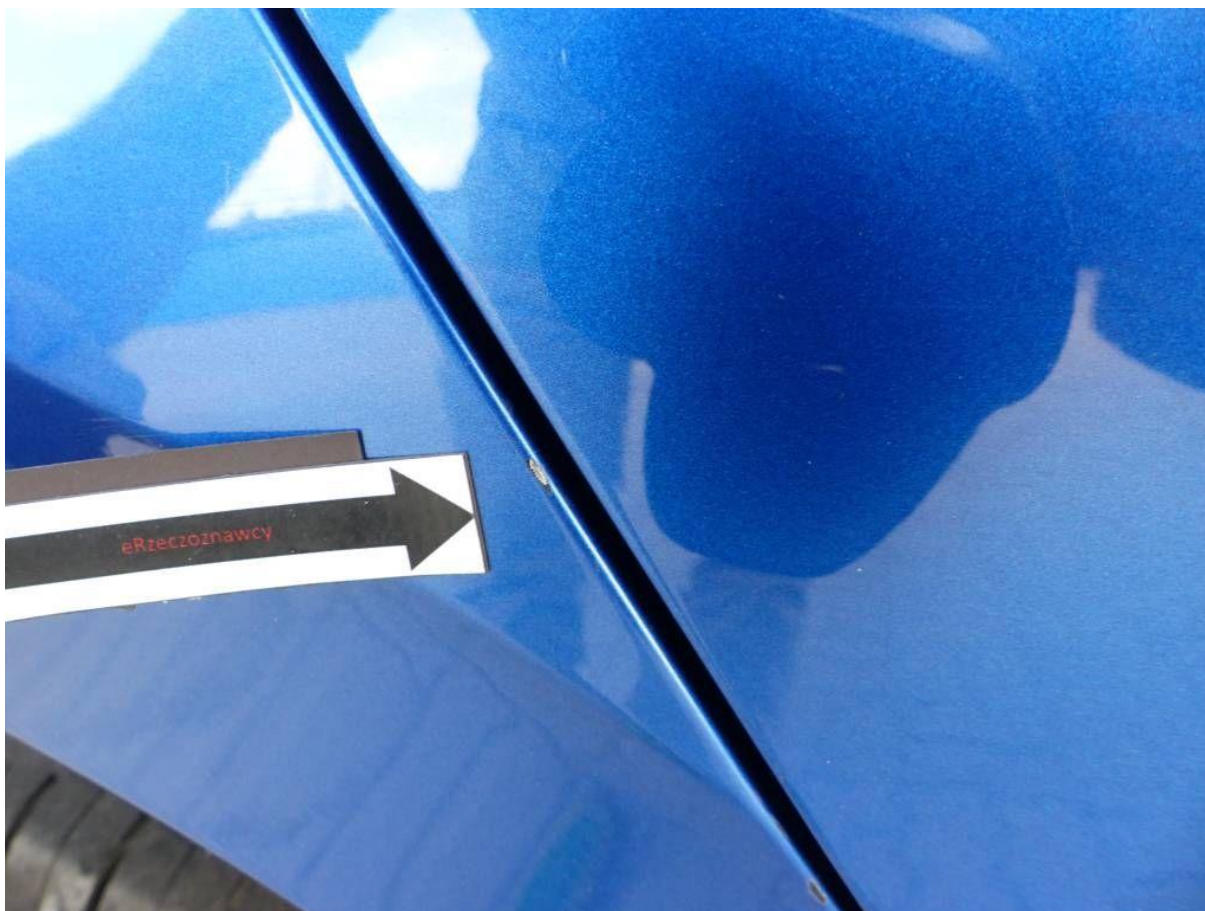


Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72

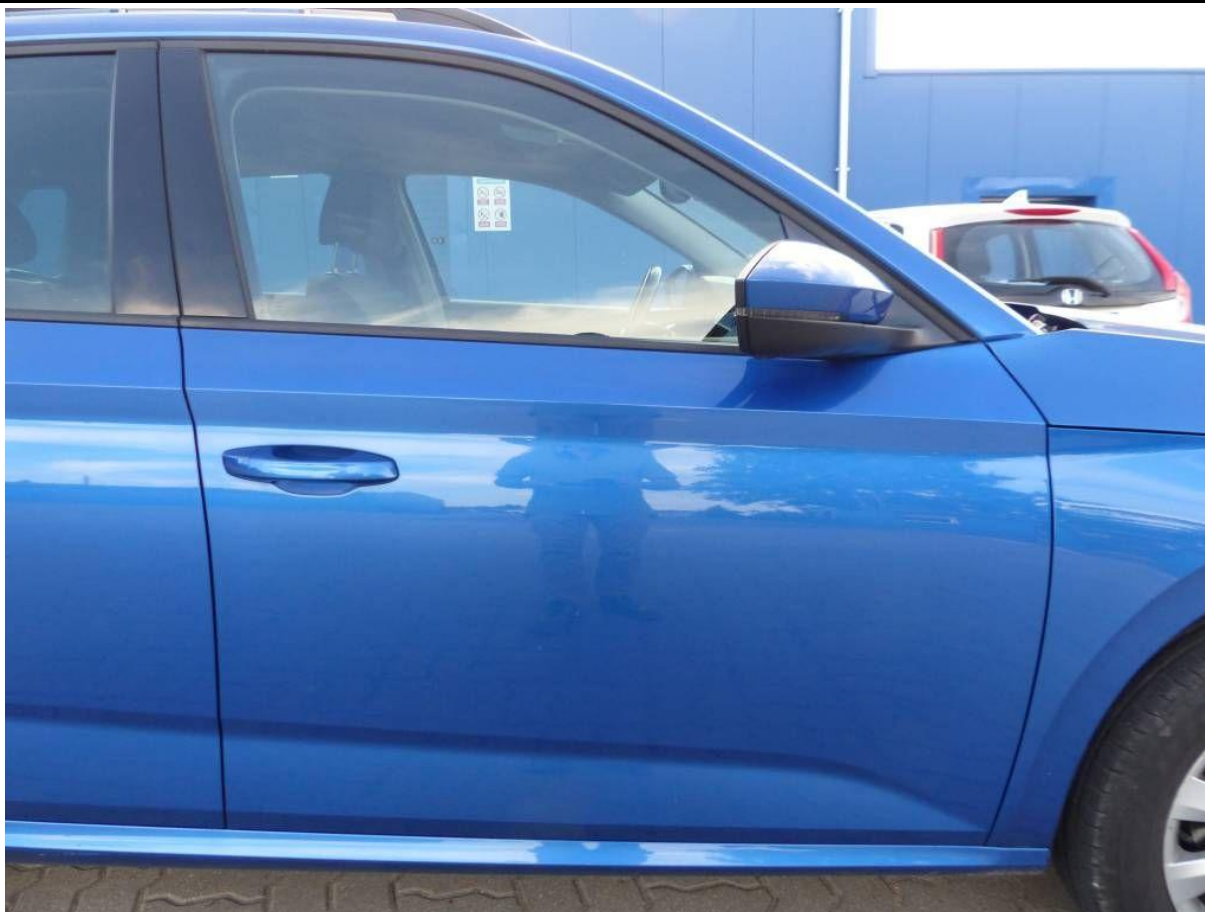

Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79

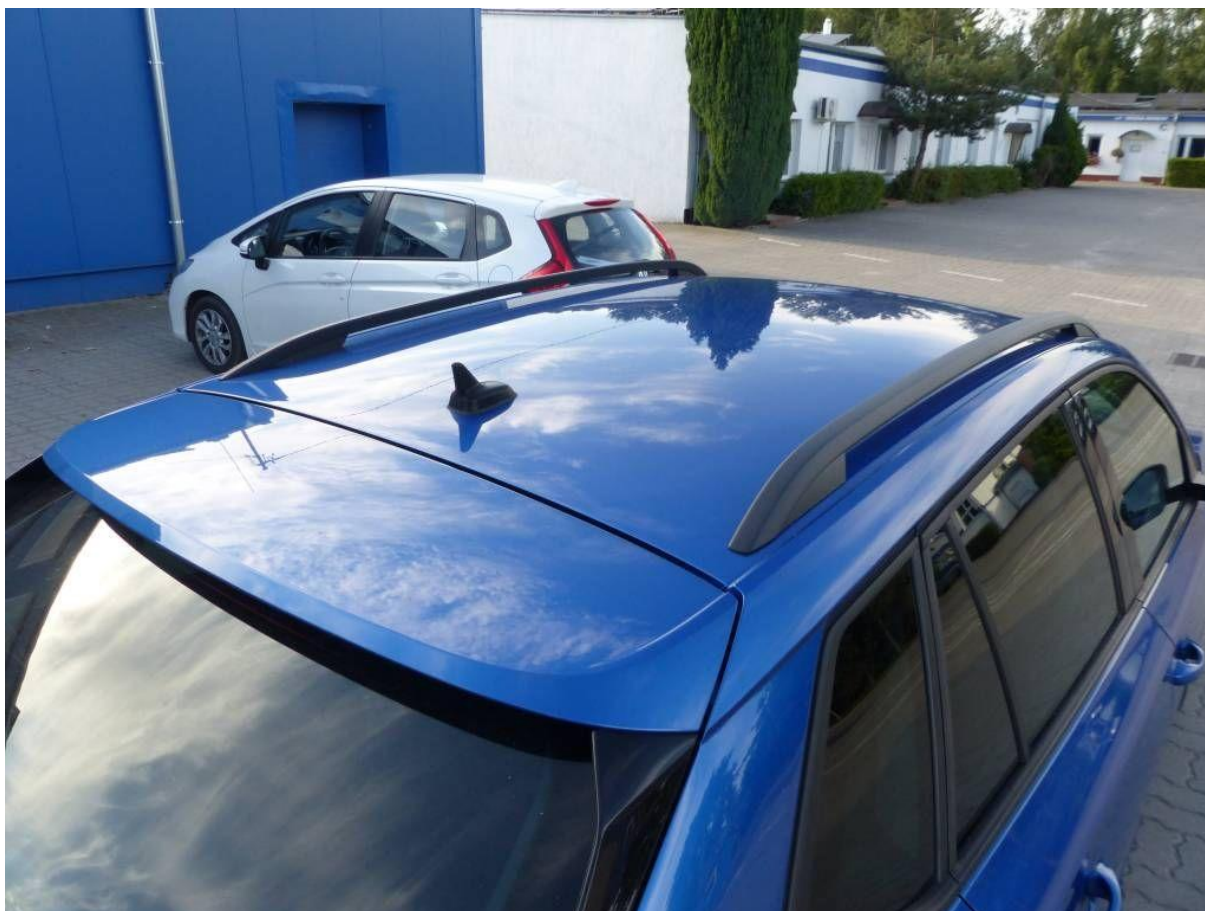

Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88

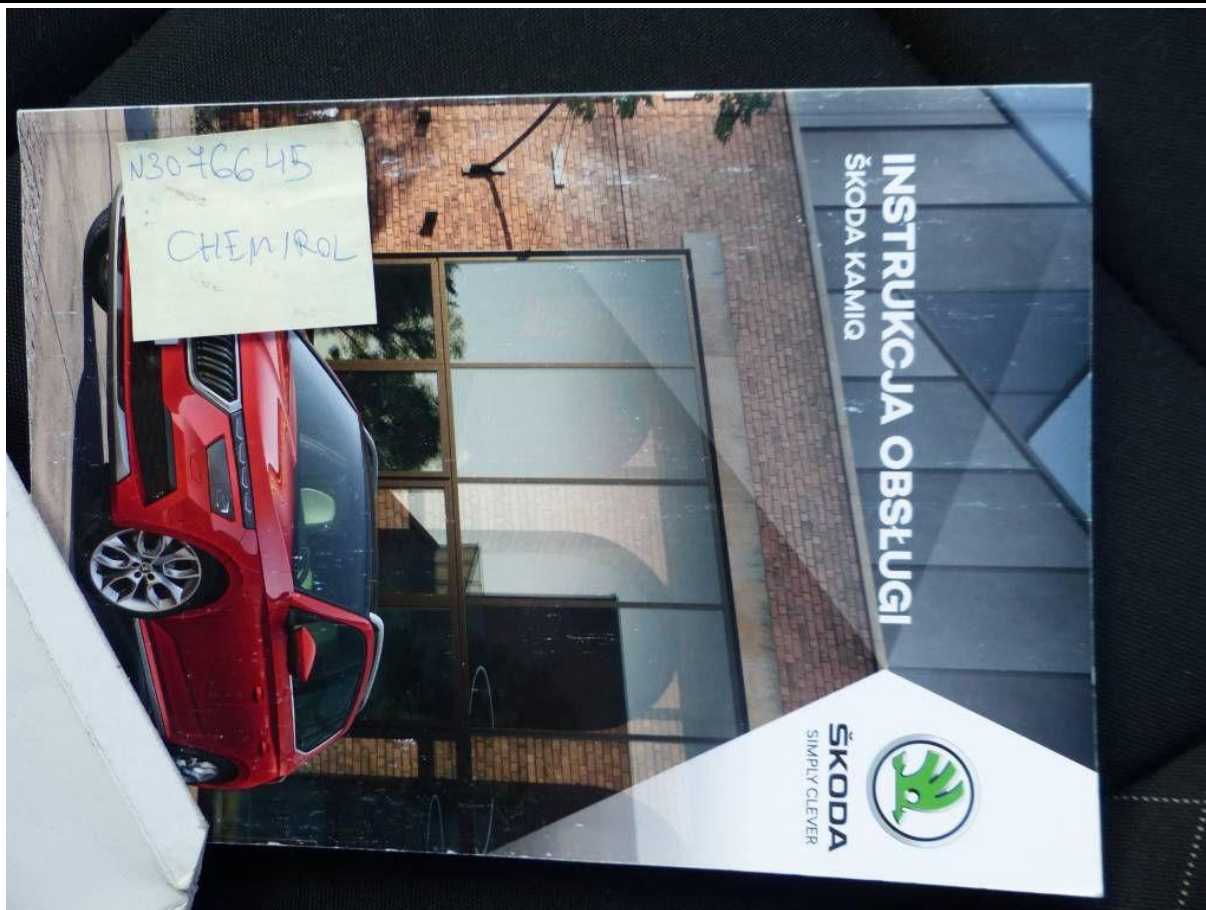

Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu